

Sturmaxo

PROFESSIONAL

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.

Пила відрізна по металу



CFM73260P



Зміст

Опис обладнання.....	4
Зовнішній вигляд.....	4
Комплект поставки.....	4
Технічні характеристики моделі.....	5
Правила техніки безпеки.....	6
Правила встановлення частин обладнання.....	9
Технічне обслуговування обладнання.....	18
Гарантійне зобов'язання.....	18

Увага!

Відсутність гарантійного талону або серійного номера на інструменті не дає можливості його гарантійного ремонту!

Опис обладнання:

Шановний покупець!

Компанія ***Sturmaxo*** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання відрізної пили по металу.

Пила відрізна по металу призначена для точного різання виробів із сталі, кольорових металів, заліза і профілів. Пила обладнана механізмом фіксації шпинделя для швидкої заміни відрізного кола і швидкозатискним пристосуванням з безступеневим встановленням кута різання в межах від 15 ° до 45°

Увага!. Уважно прочитайте дану інструкцію! Не перевантажуйте мотор пили

Вироби торгівельної марки ***Sturmaxo*** постійно досконалюються та довершуються, тому технічні характеристики та дизайн можуть змінюватись без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші вибачення за можливі завдані цим незручності.



Уважно вивчіть дану інструкцію по експлуатації та технічному обслуговуванню. Зберігаєте її в захищеному місці.

Зовнішній вигляд.

1. Гайка швидкого звільнення лещат
2. Кутовий упор
3. Відрізний диск
4. Маятниковий захисний кожух
5. Фіксатор шпинделя
6. Вимикач
7. Захист від випадкового пуску
8. Транспортна рукоятка
9. Поворотний кронштейн
10. Гвинт обмежувача глибини
11. Опорна плита
12. Рукоятка шпинделя

Акcesуари:



13. Гайковий ключ

Комплект поставки.



Гайковий ключ

Додатковий комплект щіток

Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування

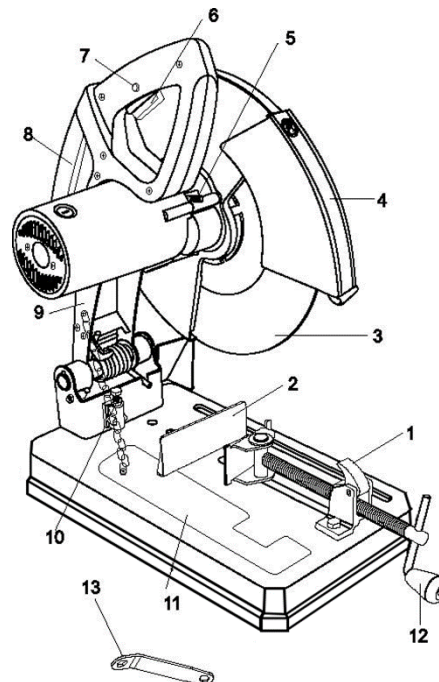

Технічні характеристики моделі.

Модель	CFM73260P
Напруга/ Частота	220В~ 50 Гц
Номінальна потужність	2600 Вт
Швидкість холостого хода	4200 об/хв
Розмір різь 	Ø110X6 мм
Розмір різь 	Ø50 мм
Розмір різь 	100x10 мм
Розмір різь 	120x53 мм
Диск	Ø355XØ25.4X3.2мм
Вага, кг	11,8

Інформація щодо шуму і вібрації

Рівень шумів визначений відповідно до ДСТУ EN 61029

L_{pa} (рівень звукового тиску) 98,5 дБ(А)

L_{wa} (рівень звукової потужності) 111 дБ(А)

K_{pa}, K_{wa} (похибка для даного рівня гучності) 3 дБ(А)

Сумарна вібрація a_h (векторна сума трьох напрямків) 1,6 м/с

K Похибка 1,5 м/с

Інструменти, вказані у даній інструкції відповідають вимогам наступних нормативних документів:

- ДСТУ EN 62841-1:2017 Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти

і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 62841-1:2015; AC:2015, IDT; IEC 62841-1:2014, MOD; Cor 2:2015, IDT)

• ДСТУ EN 62841-3-9:2018 Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти й машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-9. Додаткові вимоги до переносних торцювальних пилок (EN 62841-3-9:2015; AC:2016, IDT; IEC 62841-3-9:2014, MOD; Cor 2:2016, IDT)

• ДСТУ EN 60825-1:2016 Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація обладнання та вимоги (EN 60825-1:2014, IDT)

• ДСТУ EN 61029-2-11:2014 Інструменти пересувні з електроприводом. Частина 2-11. Додаткові вимоги до пильних верстатів, які здійснюють косий зріз (EN 61029-2-11:2012, EN 61029-2-11:2012/A11:2013, IDT)

• Тех. Регламент електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ № 1077, від 16.12.2015),

• Тех. Регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ №1067, від 16.12.2015),

• Тех. Регламент безпеки машин (Постанова КМУ № 62, від 30.01.2013),

• Тех. Регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Постанова КМУ № 139, від 10.03.2017),

Правила техніки безпеки

Важливо!

Перед кожним використанням (!) та періодично під час роботи користувач зобов'язаний:

- проводити візуальний огляд інструмента,
- перевіряти загальний стан інструмента,
- перевіряти цілісність інструмента, аксесуарів та захисних пристосувань до нього,
- перевірити надійність кріплень вузлів, насадок і т.п., затяжки болтів і т.і.,
- відсутність інших пошкоджень (в т.ч. течій) або інших відхилень від норми.

При виявленні – усунути недоліки до початку використання.

Використання інструмента, що має пошкодження або ослаблені кріпильні елементи – заборонене та небезпечно(!), через високу вірогідність отримання травми (!).

Виробник не несе відповідальності за наслідки та збитка спричинені внаслідок використання інструмента з вказаними вище відхиленнями.

Увага! Електроінструменти є обладнанням підвищеної небезпеки. Користуючись електроінструментом, щоб не наразитися на небезпеку ураження струмом, травми або виникнення пожежі, слід суворо дотримуватися наступні основні правила техніки безпеки. Прочитайте і запам'ятайте ці вказівки до того, як приступите до роботи з електроприладами. Зберігайте вказівки з техніки безпеки в надійному місці.

Робоче місце

Держите робоче місце чистим і добре освітленим.

Захаращені погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.

Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних приміщеннях, таких, де присутні вогненебезпечні рідини, гази або пил. Електроінструменти створюють іскри, які можуть призвести до займання пилу або пару.

Тримайте дітей та сторонніх осіб на безпечній відстані від працюючих електроінструментів.

Не відволікайтеся - це може викликати втрату контролю при роботі і стати причиною травми.

Електробезпека

Перед включенням перевірте чи відповідає напруга живлення електроінструменту напрузі мережі, перевірте справність кабелю, вилки та розетки. У разі несправності цих частин подальша експлуатація забороняється.

Електроінструменти з подвійною ізоляцією не вимагають підключення через розетку з третім заземленим проводом. Для електроінструментів без подвійної ізоляції підключення через розетку із заземленим проводом обов'язково.

Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями типу труб, радіаторів, печей і холодильників. Ризик удару струмом різко зростає, якщо ваше тіло стикається з заземленим об'єктом. Якщо використання

електроінструменту у вологих місцях неминуче, струм до електроінструменту повинен подаватися через спеціальний пристрій - переривник, що відключає електроінструмент при витокі струму. Гумові рукавички електрика та спеціальне взуття далі збільшать вашу особисту безпеку.

Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Вода, що потрапила в електроінструмент значно збільшує ризик удару струмом.

Обережно поведіться з електрошнуром. Ніколи не використовуйте шнур, щоб нести електроінструменти або витягувати вилку з розетки. Тримайте шнур подалі від високої температури, масляних рідин, гострих граней або рухомих частин. Замініть пошкоджений шнур негайно. Пошкоджений шнур збільшують ризик удару електричним струмом. При роботі електроінструментом поза приміщеннями, використовуйте подовжувачі призначені для застосування поза приміщенням.

Особиста безпека

Будьте уважні, постійно стежте за тим, що ви робите при роботі з електроінструментом. Не користуйтеся електроінструментом якщо Ви стомлені або знаходитесь під впливом ліків або засобів, що уповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може призвести до серйозної травми.

Носіть відповідний одяг. Занадто вільний одяг, коштовності або довге розпущене волосся можуть потрапити в рухомі частини працюючого електроінструменту. Тримайте ваше волосся, одяг і рукавички далеко від рухаються частин. Руки повинні бути сухими, чистими і вільними від слідів маслянистих речовин.

Уникайте раптового включення. Переконайтеся, що клавіша включення / виключення знаходиться в положенні «виключено» (« OFF ») до включення електроінструменту в розетку.

Видаліть регулювальні та / або настановні ключі перед включенням електроінструменту. Залишений ключ, потрапивши в деталі, що рухаються, може призвести до поломки електроінструменту або серйозної травми.

Тримайте надійно рівновагу. Використовуйте хорошу опору і завжди тримайте рівновагу. Належна опора і рівновага дозволяють забезпечити надійний контроль над електроінструментом у несподіваних ситуаціях.

Використовуйте обладнання, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри. Респіратор, нековзні безпечні черевики, каска, навушники повинні використовуватися для відповідних умов.

Особливі правила безпеки

1. Перед тим як підключати інструмент до мережі, переконайтеся, що відрізний диск надійно закріплений, як описано в інструкції по збірці. Переконайтеся, що диск, не перетягнутий, від цього він може тріснути.
2. Огляньте диск на наявність тріщин і переконайтеся, що інструмент працює нормально, перш ніж почати використовувати його за призначенням.
3. Використовуйте тільки ті диски, які відповідають вимогам EN12413. Зберігати диски слід тільки в сухому місці, де немає сильних коливань температури.
4. Починаючи різання, не натискайте на диск з силою. Різке натискання може привести до поломки диска.
5. Перш ніж почати різання, натисніть на вимикач і дайте диску набрати повну швидкість.

Правила безпеки при роботі з пилою

Забороняється зупиняти диск примусово докладаючи певні зусилля збоку при виключенні пилки. Дозволяється робота тільки при справному захисті диска. Забороняється працювати з пилкою якщо захист опускається з затримкою. Забороняється фіксувати захист диска у відкритому положенні, прив'язуючи його або іншим способом. Ніколи не використовуйте пошкоджені диски. Використовуйте диски тільки з посадковим отвором відповідного діаметру шпинделя. Використовуйте диски з характеристиками що відповідають характеристикам пили. Використовуйте шумогасильні навушники при використанні електроінструменту протягом тривалого часу. Тривале піддавання шуму високої інтенсивності може призвести до втрати слуху. Завжди одягайте захисні окуляри при використанні цього електроінструменту. Використовуйте респіратор для роботи при якій утворюється пил.

Правила встановлення частин обладнання.

УВАГА: Обов'язково відключіть відрізний верстат від мережі, перш ніж замінювати відрізний диск, затискати матеріал в лещатах, регулювати захисний кожух, здійснювати очищення, а також коли верстат не використовується. Це допоможе попередити випадкове включення верстата, яке може привести до серйозних травм.

ВИБІР РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ

Необхідно встановити верстат на міцну пласку робочу поверхню, щоб він не зсувався під час роботи. Краще встановити пилу поруч з електричною розеткою, щоб не було необхідності використовувати подовжувач.

⚠ УВАГА: В будь-якому разі не встановлюйте верстат поруч з вогнебезпечними рідинами або предметами які можуть бути пошкоджені іскрами, що відлітають від верстату під час різання. Через гарячі іскри можуть зайнятися легкозаймисті предмети і рідини.


Гарячі іскри та гострі металеві предмети в будь-якому випадку пошкодять робочу поверхню. Майте це на увазі при виборі робочої поверхні. Незаймиста поверхня, наприклад, металева, найменше схильна до ушкоджень під час роботи.

НАЛАШТУВАННЯ ОБМЕЖУВАЧА ГЛИБИНИ

Максимальна глибина різання контролюється за допомогою регулювання обмежувача глибини.

1. Підніміть поворотний кронштейн наверх до упору.
2. Ослабте стопорну гайку обмежувача глибини за допомогою гайкового ключа, що додається.

3. Поверніть гвинт обмежувача глибини, щоб підняти або опустити його. Відрегулюйте його так, щоб відрізний диск повністю входив в паз в опорній плиті не більше ніж на 5 мм при повністю опущеному поворотному кронштейні і дотикався з верхом гвинта обмежувача глибини.
4. Коли гвинт обмежувача глибини буде правильно відрегульований, зафіксуйте його, затягнувши стопорну гайку за годинниковою стрілкою.

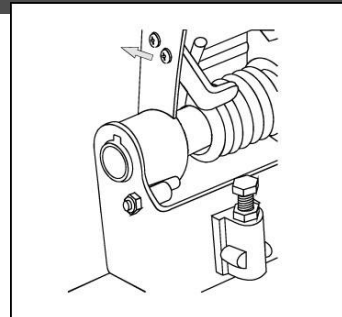

ПЕРЕВІРКА МАЯТНИКОВОГО КОЖУХА

Необхідно перевірити маятниковий кожух та переконатись, що він працює правильно.

⚠ УВАГА: Обов'язково відключіть відрізний диск від мережі, перед тим як перевіряти кожух.

1. Підніміть маятниковий кожух вгору приблизно на 75 мм та відпустіть. Якщо захисний кожух справний, він вільно впаде у вихідне положення.
2. Опускайте поворотний кронштейн та вузол відрізного диска до тих пір, поки нижній край кожуха не торкнеться опорної плити відрізної пили. Продовжуйте опускати поворотний кронштейн та вузол диска. Маятниковий захисний кожух повинен вільно опускатись при опусканні диска.

УВАГА: Захисний кожух завжди повинен вільно підніматись та опускатись при підніманні чи опусканні кронштейна. Якщо це не так, очистіть простір навколо механізму захисту від стружки.

ПЕРЕВІРКА КОВПАЧКОВОГО ГВИНТА ОСЬОВОГО ШТИФТА

Необхідно перевірити ковпачковий гвинт штифта та переконайтесь, що відрізний диск повністю затягнутий.

УВАГА: Обов'язково відключіть відрізну пилу від мережі, перед тим як перевіряти ковпачковий гвинт штифта.

1. Підніміть поворотний кронштейн вгору до упору.
2. Підніміть захист диска вгору так, щоб він залишився в вертикальному положенні.
3. Обертаючи відрізний диск рукою, натисніть на замок штифта, перемістіть його вправо і утримуйте.
4. Коли замок штифта увійде в зчеплення зі штифтом, затягніть ковпачковий гвинт штифта. Для цього обертайте його ключем, що додається за годинниковою стрілкою.

УВАГА: Для затягування ковпачкового гвинта використовуйте тільки гайковий ключ, що входить до комплекту. Не перетягуйте ковпачковий гвинт штифта, інакше ступиця відрізного диска може тріснути.

5. Повністю затягнувши ковпачковий гвинт штифта, зніміть з гвинта ключ, випустіть замок штифта і опустить захист диска.

ВСТАНОВЛЕННЯ КУТОВОГО УПОРУ

Можна встановити кутовий упор для різання під кутом від 90° до 45° ліворуч або праворуч.

1. Відкрийте лещата, повернувши рукоятку регулювання лещат 5-6 разів проти годинникової стрілки.
2. Ослабте ковпачкові гвинти кутового упору, повертаючи їх проти годинникової стрілки за допомогою ключа, що додається.
3. Поверніть кутовий упор ліворуч або праворуч поки потрібний вам кут не співпадає з міткою.
4. Затягніть обидва ковпачкових гвинта кутового упору щоб зафіксувати потрібне положення.

УВАГА: Обов'язково зробіть перевірочний різ на непотрібній заготовці, щоб перевірити встановлення кутового упору.


ЩОБ ЗБІЛЬШИТИ ШИРИНУ ВІДРІЗНОГО ВЕРСТАТУ

1. Відкрутіть передній та задній гвинти кутового упору.
2. Переміщуйте кутовий упор назад до тих пір, поки отвір та паз в упорі не співпадуть з двома наступними отворами в опорній плиті.
3. Викрутіть гвинти кутового упору в два нові отвори.


ШВИДКЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ЛЕЩАТ

Функція швидкого звільнення лещат дозволяє значно прискорити процес налаштування.

1. Для того щоб використовувати функцію швидкого звільнення, ослабте губки лещат, повернувши рукоятку регулювання лещат 2-3 рази проти годинникової стрілки.
2. Підніміть вверх гайку звільнення лещат для звільнення гвинта лещат.
3. Утримуючи гайку швидкого звільнення лещат в піднятому вверх положенні, потягніть рукоятку лещат до себе, щоб швидко відкрити лещата.

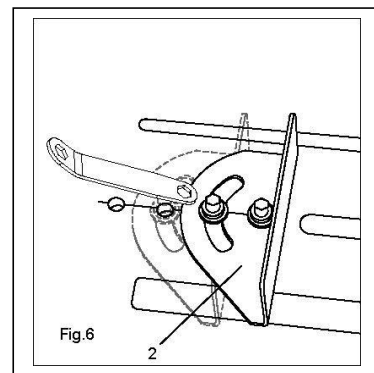

4. Для того щоб швидко закрити лещата, відпустіть гайку швидкого звільнення лещат та штовхніть рукоятку від себе.
5. Закріпіть заготовку в лещатах за допомогою рукоятки.

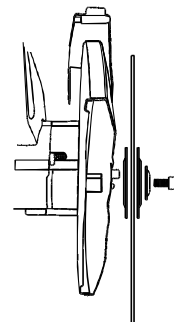

ВИМИКАЧ

1. Натисніть на вимикач та запобіжну кнопку, щоб ВКЛЮЧИТИ пилу.
2. Коли пила запуститься, відпустіть запобіжну кнопку, утримуючи при цьому вимикач. Мотор буде продовжувати працювати.
3. Щоб вимкнути пилу, відпустіть вимикач.

⚠ УВАГА: При включенні пили, відрізний диск НЕ повинен торкатись заготовки. Перед тим як приступити до різання, дайте мотору набрати повну швидкість.

ЗАМІНА ВІДРІЗНОГО ДИСКА

Відрізний диск слід замінювати у випадку будь-яких пошкоджень на ньому або по мірі зносу.

⚠ УВАГА: Обов'язково від'єднайте пилу від мережі до того як замінювати диск.

1. Підніміть поворотний кронштейн до кінця вверх
2. Підніміть захисний кожух до кінця вверх, щоб був видний ковпачковий гвинт осевого штифта
3. Натисніть на замок осевого штифта праворуч та утримуйте його в такому положенні, одночасно обертаючи відрізний диск рукою
4. Коли замок штифта увійде в зчеплення зі штифтом, ослабте ковпачковий гвинт штифта, обертаючи його проти годинникової стрілки ключем що додається
5. Натисніть на відрізний диск рукою та утримуйте його. Ослабте ковпачковий гвинт осевого штифта, обертаючи його проти годинникової стрілки ключем що додається

6. Зніміть зі штифта ковпачковий гвинт, малу зовнішню шайбу, велику зовнішню шайбу, відрізний диск та велику внутрішню шайбу
7. За допомогою чистої сухої щітки або ганчірки видаліть зі штифта та корпусу мотора всю стружку
8. Знову одягніть шайби, новий відрізний диск та ковпачковий гвинт в тому ж порядку, в якому ви їх знімали
9. Введіть в зачеплення замок штифта та затягніть ковпачковий гвинт штифта за допомогою ключа, що додається.
10. Обережно перевірте відрізний диск вручну та переконайтесь, що він надійно затягнутий, не пошкоджений та відсутнє биття.

⚠ УВАГА: Знову відрегулюйте обмежувач глибини. Новий відрізний диск буде більший та пошкодить робочу поверхню якщо знову не відрегулювати обмежувач глибини різання.

11. Правильно відрегулюйте обмежувач глибини і опустивши захисний кожух, включіть станок.

УВАГА: Якщо відрізний диск колихається або вібрує, негайно вимкніть верстат. Знову перевірте правильність встановлення відрізного диска та переконайтесь, що він не пошкоджений.

БЛОКУВАННЯ ПОВОРОТНОГО КРОНШТЕЙНА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ

Щоб безпечно перенести пилу за ручку для перенесення, необхідно заблокувати поворотний кронштейн.

1. Опустіть поворотний кронштейн до упору.
2. Зафіксуйте кронштейн ланцюговим замком.
3. Отпустіть кронштейн.
4. Підніміть пилу за ручку для переноски.

РІЗАННЯ МЕТАЛУ

1. Підніміть поворотний кронштейн до упору.
2. Відрегулюйте вимірювач кута скосу.
3. Надійно закріпіть металеву заготовку в лещатах.
4. Обов'язково одягайте захисні окуляри, пилезахисну маску та беруші.
5. Опустіть відрізний диск так, щоб він був приблизно на 25 мм вище заготовки.

УВАГА: При включення верстату, відрізний диск не повинен дотикатись заготовки.

6. Міцно утримуючи правою рукою ручку відрізного станка, включіть мотор.
7. Дайте мотору набрати повну швидкість. Обережно опустіть відрізний диск, поки він не торкнеться заготовки.

УВАГА: При дотиканні відрізного диска з заготовкою з'являється багато іскор

8. Починаючи різати заготовку, натискайте на ручку верстату несильно. Не натискайте на ручку занадто сильно, так як це призведе до уповільнення мотора, що, в свою чергу, уповільнить процес різання і може призвести до пошкодження мотора.



9. Коли відрізний диск повністю розріже заготовку, негайно вимкніть пилу за допомогою вимикача. Перед тим як піднімати диск дочекайтесь повної зупинки мотора.

⚠ УВАГА: В жодному разі не торкайтесь заготівки відразу після різання. Метал в області різання розжарюється і може викликати сильні опіки.

Технічне обслуговування обладнання.

УВАГА! Перед початком будь-яких робіт з обслуговування інструменту від'єднайте його від електроживлення.

Оберегайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил. Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.

Правильне використання і постійне технічне обслуговування продовжують термін служби виробу.

Періодично перевіряйте шнур електроживлення. Якщо кабель пошкоджений - відремонтуйте в найближчому авторизованому сервісному центрі.

Регулярно очищайте вентиляційні отвори на корпусі електроінструменту від бруду і пилу.

Регулярно протирайте корпусні деталі м'якою б / п тканиною.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може привести до поломки електроінструменту або травмування.

Забороняється використовувати різні види розчинників для очищення корпусних деталей електроінструменту. Обслуговування пили відрізної по металу повинне бути виконане тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів **SturmaxD**. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструмента і травмування.

Гарантійне зобов'язання.

На пилу відрізну по металу **SturmaxD** розповсюджується гарантія, згідно терміну, вказаному в гарантійному талоні.

Ви можете ознайомитись з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Термін служби складає 5 років від дати виробництва.

Виготовлене в КНР.

Дата виробництва вказана на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Термін гарантії	Опис товару
36 місяців	Sturmax професійна серія
24 місяця	Sturmax
12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

CFM73260P ВІДРІЗНА ПИЛА ПО МЕТАЛУ

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний покупце! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензій по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливи або змінені серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних ушкодженнями надругими при транспортуванні, неправильним зберіганням, недбалістю застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавизну.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включаючи перевага та використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною основою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не улововаженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змачення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття інструмента, зрабані шлиці гвинтів, редукторна головка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепада напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалась без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні цитки і т.і.), що служить для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середіну виробу.*
9. При наявності виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, в'їтнини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень статорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнур живлення або штепсельної вилок, що виникли в результаті багаторазового перегибу, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Следи дії вогню.
12. Якщо були заміннені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – цитки, фільтри, мастило, ремінь, лопати і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, випратне приладдя та матеріали (наприклад – лопати для дрильов, гайки для абразивних і відражних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки, шулі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, умові амортизаторів і ушколювачів, повітряний і масляний фільтри, цитки, проводний ремінь, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозащитника та високочастотних транзисторів на некторих заварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -3С.
17. При перетвірі інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвело до виходу з ладу пошкодівної групи. До безумовних ознак яких відносяться запаління пошматків кілець і/або наявності подригів та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та опілення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляді інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський

Модель **ВІДРІЗНА ПИЛА ПО МЕТАЛУ**

Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель **ВІДРІЗНА ПИЛА ПО МЕТАЛУ**

Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель **ВІДРІЗНА ПИЛА ПО МЕТАЛУ**

Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон

Модель **ВІДРІЗНА ПИЛА ПО МЕТАЛУ 1**

Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Відривний талон

Модель **ВІДРІЗНА ПИЛА ПО МЕТАЛУ 2**

Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Відривний талон

Модель **ВІДРІЗНА ПИЛА ПО МЕТАЛУ 3**

Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Орванський	Гіпермаркет Евратія, вул. Собора, 7-5	(066) 273-58-30, (044) 274-45-15, (066) 531-46-44
2	Київ	ФОП Завальний	вул. Юнгів, буд. С. м. 48	(044) 511-46-48
3	Київ	ФОП Худим	вул. Митропільська, 20	(044) 544-17-20, (044) 531-56-50
4	Київ	ФОП Худим	вул. Дубівка, 17	(044) 574-67-04, (044) 274-67-68
5	Київ	ФОП Мелько В.В.	м. Київ, просп. С.Ваваря, 16	(066) 470-11-41 та (063) 504-8008-234-01-01
6	Вінниця	ФОП Мелько В.В.	вул. Липовенко, 17 м.п. "Вол-Буд"	(067) 289-2249
7	Вінниця	ФОП Чепін	вул. Вороняка, 3	(0663) 5-98-78, (067) 541-79-69
8	Вінниця	ФОП Чернова	вул. Шевченка, 11, буд. "СТЕК" (вул. Шевченка, 11, буд. "СТЕК")	(044-3924-42, 097-445-7-445, 097-7196-40-50)
9	Вінниця	ФОП Мелько	м. Вінниця, вул. Пилипівка, 6-51 м.п. «ЮЛЕНТИК»	(093) 964-57-50, (066) 533-41-44
10	Вінниця	ФОП Мелько	вул. Шмидта, 45	(0432) 264-278, (097) 465-51-68
11	Вінниця	ФОП Покриша	вул. Кіриєвця, 12	(067) 716-71-64, (063) 707-26-55
12	Житомир	ФОП Діда М.В.	вул. Митропільська, 19	(067) 252-41-16
13	Житомир	ТОВ "Західнектрум"	вул. Курцюва, 34, стад. 4а	(042) 716-71-65, (066) 59-55-048
14	Івано-Франківськ	Інструмент-Ф	м. Івано-Франківськ, вул. Буда-Варварів	(066) 10-36-78
15	Івано-Франківськ	ФОП Пашков Р.Г.	вул. Бонен, Кошовецька, 423А	(066) 655-34-46, (066) 457-39-83
16	Івано-Франківськ	ТОВ "Варула інструмент"	вул. Сидорівська (вул. Острівська), 28а.	(066) 168-96-73, (066) 546-57-56
17	Київ	Інструмент-Інструмент	вул. Червоної зімківки, 2	(097) 234-82-26
18	Київ	ФОП Кирієвця П.С.	вул. Пилипівка, 12	(066) 594-84-87
19	Київ	ФОП Тигирев	пр-т Марш. 36	(093) 212-41-83
20	Київ	ФОП Огородні	Заводський район, вул. Курієвця, 40, буд. 1, м.п. 18	(066) 102-38-70
21	Київ	ФОП Пилиш	вул. Курієвця, 2	(063) 54-44-43
22	Київ	ФОП Сніг Б.І.	Міжмисливський район "Трибуна"	(097) 1620 87-23
23	Київ	ФОП Гроше	вул. Застава, 238	(097) 5460-52-22
24	Київ	ФОП Кузні	пр. Шевченка, 2	(063) 212-41-82, (097) 623-11-44
25	Київ	ФОП Билов Г.І.	м. Обухів, вул. Пилипівка, 1	(066) 997-55-51
26	Київ	С.І. ДАБ Інструмент	ФОП Невська, м. Миколаїв, вул. Косіборська, 62	(063) 210-92-83, (063) 735-77-87
27	Одеса	Солоні-37 (УМ)	вул. Петропільська шосе, 15А	(097) 468-28-56
28	Одеса обл. Вилорі-Білог	ФОП Мелько І.І.	м. Буди-Горішні, вул. Мелько, 43, м.п. "Юлія"	(067) 56-46-67
29	Одеса обл. м. Черноморськ	ФОП Стрибильний В.В.	м. Черноморськ, пр-т Світлої, вул. Колосівська, 20	(067) 568-32-19, (063) 880-30-67
30	Одеса	ФОП Пилиш	Центральний р.к, м.п. №7, пр. 2	(097) 530-32-54
31	Одеса	ФОП Бабаль	вул. Вилорі	(063) 40-56-50, (063) 523-46-76
32	Рівне	ФОП Хрусталь А.С.	Застава м. Рівне, вул. Вігурська, 29	(066) 501-13-82
33	Рівненська обл. Дубнів	ФОП Хоменко Я.В.	м. Золотоноша, вул. Незалежності, 42	(066) 706-05-37
34	Суми	С.І. ЗНБ - ФОП Лавренко	вул. Інтернаціоналістів, 5, оф. 25	(0542) 794-00-55
35	Суми	ФОП Герасим О.А. (с.п.)	м. Суми, вул. Хмельницька, 12	(0542) 658-42-35, (046) 11-46
36	Тернопіль	ТОВ Т.А.С.Криштал	м. Тернопіль, вул. Богдана, 44	(0362) 47-52-18, (066) 516-46-17
37	Хмельницький	ФОП Пилиш Р.Г.	м. Хмельницький, Пролетарів, 14, м.п. 25	(067) 234-05-15
38	Черкаси	ФОП Миколай	вул. Бондарівська, 289	(067) 234-82-83
39	Черкаси	ТОВ "Полікар"	вул. Ревюка, 166/10	(047) 544-45-63
40	Чернівець	ФОП Рудик	пр-т Марш. 233	(0462) 52-45-43, (044) 486-81-653
41	Чернівець	ФОП Відстрасова К.К.	пр. Слобожанська, 73	(0662) 61-65-06, (063) 845-41-89
42	Чернівець	ФОП Мухомов О.В.	пр. Перемоги, 159	(0662) 61-65-06, (063) 845-41-89
43	Чернівець	ФОП Коваль О.П.	10/10, м.п. вул. Богдана, 44/2	(0662) 61-65-06, (063) 845-41-89
44	Чернівець	ФОП Солов'як Г.П.	вул. Шевченка, 11, м.п. "СТЕК"	(0662) 61-65-06, (063) 845-41-89
45	Чернівець	ФОП Миколай	вул. Шевченка, 5, м.п. Рівненськ	(0662) 61-65-06, (063) 845-41-89
46	Чернівці	ФОП Миколай	м. Чернівці, вул. Вілла Мелько, 13	(0462) 65-56-56, (066) 168-25-42, (067) 102-39-40
47	Чернівці	пр-т Марш. 35	пр-т Марш. 35	(0462) 729-488, (066) 746-44-12, (074) 481-08-33
48	Чернівці	ФОП Ніколай	м. Чернівці, Т.І. Пилиш, вул. Пролетарів, 7, оф. М.С.	(093) 449 84-42, (066) 239 32-12, (093) 165-42-12
49	Хмельницький обл.	ФОП Тал М.	м. Хмельницький, вул. Лисенка, 83, м.п.п.п. "Short Tools"	(066) 848-48-49

Sturmax

Виробник: AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортёр:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника: ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ**

